

Destacar c/o Denis Rem  
 Strobenrieder Str. 97  
 86579 Waidhofen  
 Telefon: +4917623771650  
 Email: info@destacar.de  
 St.Nr: 159/261/90528  
 USt.Nr DE298853270  
 URL: destacar.de

## Протокол осмотра

### Название автомобиля

VW Passat 6074 Schwarz

### Объем двигателя

1.968

### Топливо

Дизель

### Фото автомобиля

#### Фото спереди



#### Фото спереди



#### Фото сзади



#### Фото сзади



### Данные автомобиля

#### Пробег, км

113.330

#### Год регистрации

12.2016

#### Количество хозяев

1

#### Документы

В наличии

#### Фото документов



#### Фото документов



#### VIN

#### Наклейка

#### На кузове

WVWZZZ3CZHP016074



### Сервисная книжка

В наличии

### Последнее ТехОбслуживание

Последнее ТО 11.20 при  
109.662 км

### Резина

- Летняя на алюминиевых дисках
- Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

6.5

6.5

7

7

Сколько мм зимняя резина?

7

7

6

6

Состояние автомобиля

### ЛКП

- Не крашен

### Кузов

- Чистый
- Сколы
- Посечение лобового стекла
- Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответствующие пробегу

Фото сколов

Фото сколов



## Царапины/ Вмятины или повреждения

- Передний бампер
- Задний бампер
- Дверь передняя левая
- Дверь задняя левая
- Багажник
- Пороги
- Зеркала

### Царапины на переднем бампере




### Царапины на переднем бампере



### Царапины на заднем бампере



### Царапины на заднем бампере

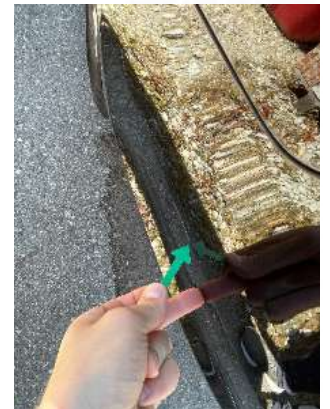

### Царапины на двери ПЛ



### Царапины на двери ЗЛ




### Царапины на

### Царапины на

### Царапины на

### Царапины на

### багажнике

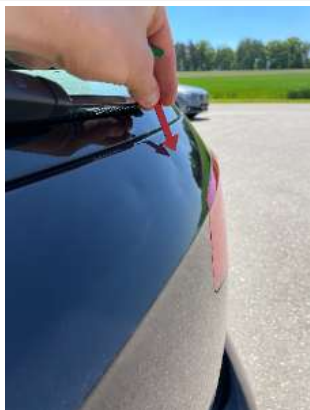

### зеркале



### зеркале



### багажнике



### Повреждения на пороге



### Повреждения на пороге



### Подкапотное пространство

- Чисто

### Комментарий (чисто)

Подкапотное пространство в аккуратном состоянии, без течей, повреждений от животных или следов некачественного ремонта, есть небольшая естественная запыленность. Все резиновые, пластиковые и шумоизоляционные элементы под капотом в целом состоянии. Уровень технических жидкостей (гидравлика, масло, тормоза, охлаждение) так же в норме.

### Мотор

- Заводится хорошо
- Мотор работает ровно
- Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
- без лишних вибраций и посторонних шумов.
- Заводится мотор сразу
- турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

### Комментарий (заводится хорошо)

Заводится быстро и четко как на горячую, так и на холодную. Лишних вибраций или посторонних звуков не замечено. Ролики работают нормально, хорошее состояние ремней, нет лишних звуков, визуально все в отличном состоянии для этого пробега

## Комментарий (мотор работает ровно)

---

Нормальная работа двигателя во всех диапазонах его работы (как под нагрузкой, так на холостых оборотах).

## Коробка передач

---

- Нормально работает
- Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под нагрузкой
- Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
- в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на любых оборотах двигателя
- Подтеков масла у коробки нет.

## Комментарий (нормально работает)

---

Работа коробки плавная, без пинков, толчков и рывков в любых диапазонах переключения (как при спокойной, так и динамической езде).

Снизу коробка сухая и чистая, без запотеваний и подтеков.

## Ходовая часть

---

- Не нужно делать
- Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
- Скоро менять колодки.

## Комментарий по ходовой

---

Работа ходовой части без нареканий, лишних шумов, ударов или дребезжаний (адекватное поведение как при езде по неровностям, так и ровной дороге на любых скоростях - в стороны не стягивает, поведение предсказуемое)

Тормоза спереди: остаток колодок около 30% (при следующей замене колодок, возможно, потребуется замена тормозных дисков)

Тормоза сзади: остаток колодок около 25%, тормозные диски в нормальном состоянии, немного окисленные, нужно больше поездить. Тормозная система работает отлично, ничего не бьет, не стягивает в стороны, равномерный износ.

Все элементы ходовой части без чрезмерных окислений или ржавчины, без подтеков на стойках, тормозных шлангах и др. Состояние очень достойное для автомобиля этого пробега.

## Салон

---

- Чистый
- Есть царапины
- В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
- Сидения чистые

## Комментарий (салон чистый)

---

Салон в отличном состоянии для автомобиля этого пробега. Без серьезных потертостей, царапин или повреждений. Дверные карты, ковровые покрытия салона в чистом состоянии. Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов животных, без следов курения в салоне

### Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие и малозаметные царапины на потолке (в районе багажного отделения и над пассажирским рядом (перевозили что-то большое, что упиралось при загрузке в потолок, есть небольшие потертости в 3 местах, см. фото). Также несколько царапин/потертостей на пластике багажного отсека (малозаметны), протерт уплотнитель водительской двери (нужна замена), небольшой задир пластика на задней правой пассажирской дверной карте.

#### Фото царапин салона



#### Фото царапин салона



#### Фото царапин салона



#### Фото царапин салона



### Электроника авто

- Все работает

### Компьютерная диагностика

- Ошибок нет
- Ошибки не значительные

### Тест драйв

- Хорошо едет
- Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
- Тормоза не бьют
- в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
- колодки и диски с равномерным износом.
- пыльники, рейка - без подтеков
- Днище полностью сухое и чистое

### Комментарий по тест-драйву

Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, работа всех систем автомобиля не вызывает нареканий. Автомобиль отлично управляется, разгоняется и тормозит, достаточно комфортный и экономичный. Резина не шумит и имеет хороший остаток протектора.

## Ссылка на все фото (Dropbox)

---

[https://www.dropbox.com/sh/7g6lhuurgyhep7q/AABlf\\_lsgc2apbnY2Lp-8Xv6a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/7g6lhuurgyhep7q/AABlf_lsgc2apbnY2Lp-8Xv6a?dl=0)

### Резюме

---

#### Резюме по машине

---

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега.

100% безаварийный, полностью проверенный и готовый к эксплуатации, с оригинальным пробегом и юридически чистый, кузов визуально в хорошем состоянии, все недочеты не портят общего впечатления от автомобиля. Салон в отличном состоянии, свежий, в салоне не курили и не перевозили животных, нет серьезных потертостей или повреждений, сидения, двери и другие части салона в нормальном и чистом состоянии. Все функции и кнопки проверены и исправно работают. Без ошибок по электронным блокам.

Автомобиль отлично выглядит, достаточно экономичный и комфортный (проехали на нем более 600 км, проблем или нареканий по работе всех систем автомобиля не выявлено).

#### Общая информация

---

+250 евро (зимняя резина на литых дисках R16 или R17) есть в наличии в гараже Дестакар